

焼き入れ方法

- ① 1. 焼き入れ装置の のネジでエルジロイ線の一方を固定する
(穴があるので、奥にあたる位置まで入れる)
2. のネジを緩めて、 のネジで残りの一方を固定する
3. 印の位置で、 のネジを締める
0.254mm・・・黒ライン
0.558mm・・・赤ライン
- ② 4. タイマーの電源コンセントを挿す
- ③ 5. メータースイッチを ON (下側へ)
- ④ 6. スライドトランスの目盛を確認する
0.254mm・・・20
0.558mm・・・18
7. タイマーの設定を確認し、タイマーボタンを押す
0.254mm・・・2.5s
0.558mm・・・2.5s
8. エルジロイ線の熱が冷めたら、1～3の逆手順で取り外し
各種電源を切る

